

(اهمی استفاده از دستگاه یونیورسال)

پس از حمل :

بسته بندی دستگاه را بازکرده و آنرا روی میزی هم تراز با کف آزمایشگاه مطابق با مدل دستگاه قرار دهید . همانطور که در پشت پانل ورودی دستگاه نشان داده شده است از کابل برق مناسب برای اتصال دستگاه به شبکه برق استفاده کنید . در صورت استفاده از پرینتر نیز به طریق مشابه عمل کرده و سوکت خروجی پرینتر را در پشت پانل دستگاه و در محلی که برای آن تعییه شده وارد کنید .

اتصالات لودسل :

لودسل مورد نیاز را بر روی فک ها قرار داده و دوشاخه سیم لودسل را به سمت میز کنترل ببرید . (در صورت استفاده از فقط یک لودسل ، آنرا قبل از دستگاه متصل کرده اند .) در کارخانه دستگاه بر روی وضعیت کششی تنظیم شده است .


دکمه توقف اضطراری :

فشار دادن این دکمه ، دکمه های فک و سیستم حرکت موتور را از کار می اندازد . هنگامیکه این دکمه فشرده می شود ، اخطاری بر روی صفحه دستگاه نمایان میگردد .

دکمه جدا کننده (Isolator) :

این دکمه در سمت چپ دستگاه قرار گرفته و در صورت قراداشتن در وضعیت 0 دستگاه خاموش بوده و موتور و سیستم کنترل از کار می افتد .


تعویض گیره ها (گرییها) :

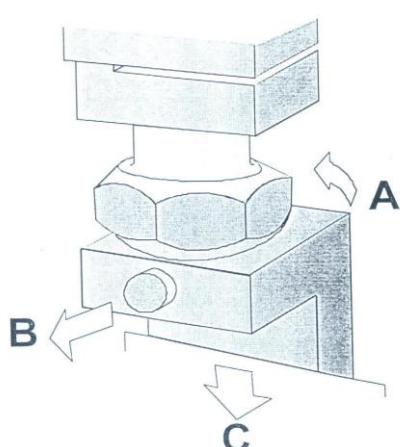

- پیچ A را شل کنید .
 - گیره را نگهداشته و پین B را بیروار
 - گیره C را از دستگاه خارج کنید .
 - گیره بعدی را جایگزین کنید .
 - پین B را به داخل فشار دهید .
 - پیچ A را سفت کنید .
- در آخر دکمه TARE را فشار دهید .

MANUAL TEST SCREEN

دستگاه را با چرخاندن و قرار دادن دگمه ISOLATOR بر روی وضعیت I روشن کنید . چند ثانیه طول می کشد تا jog خاموش روشن شود و صفحه دستگاه تیره باقی بماند . اولین صفحه ای که مشاهده می کنید صفحه manual test است . این صفحه دارای یکسری وضعیتهاي پيش فرض شده بوده که برای انجام آزمایشات ساده و یا تنظیمات بکار میروند . پیشنهاد میشود اولین تنظیم اصلی و پایه ای دستگاه بر روی این صفحه انجام بگیرد :

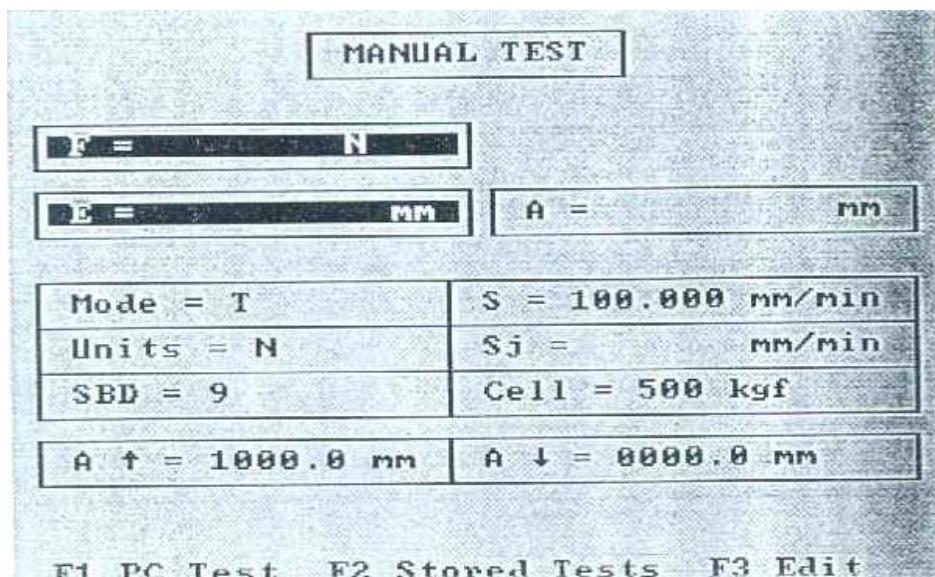

: F

نمایشگر
لود (lpf)

(kgf,N)

باشد . نقطه اوج (پیک) لود بعد از شروع هر آزمایش به صورت اتوماتیک نمایش داده می شود .

E : نشان دهنده مقدار کشش (mm , in)

A : موقعیت اصلی فک (mm , in)

Mode : نشان دهنده وضعیت کشش T یا فشار C

Unites : نمایش دهنده واحد بار (با انتخاب lbf برای نیرو واحد in نیز برای واحد طول خودبخود انتخاب می شود .

SBD : مقدار حساسیت به شکست نمونه ها

S : سرعت فک (in/min, mm/ min)

Sj : سرعت jog (با پیش فرض 00.000 in/min, 000.00 mm/min)

Cell : نمایشگر لود سل متصل به سیستم

↑A : بالا برنده فک

A↓پایین برنده فک و مشخص کننده نقطه شروع در حالت کشش از این صفحه و پارامترهای آن اغلب هنگامی استفاده می شود

که اپراتور به راحتی و با کمترین عملیات قادر به انجام یک تست ساده وقتی که حداقل لود و کشش نیاز است باشد .


همچنین می توان برای آماده کردن و تنظیم دستگاه جهت انجام یکسری آزمایشات ساده نیز آن را بکاربرد .

تغییر دادن تنظیمات صفحه Manual test :

اگر دستگاه به یک کامپیوتر خارجی متصل شده است دکمه F1 را فشار دهید.

برای وارد شدن کاربر به اطلاعات آزمایشات تعریف شده و ذخیره شده قبلی از فشردن دکمه F2 استفاده کنید.

برای تغییر دادن و ادیت تنظیمات این صفحه دکمه F3 را فشار دهید. برای تغییر پارامترها هنگامیکه آنها در حالت های لایت قرار میگیرند از دکمه های $\leftarrow \rightarrow$ استفاده کرده و سپس دکمه ل را فشار دهید.

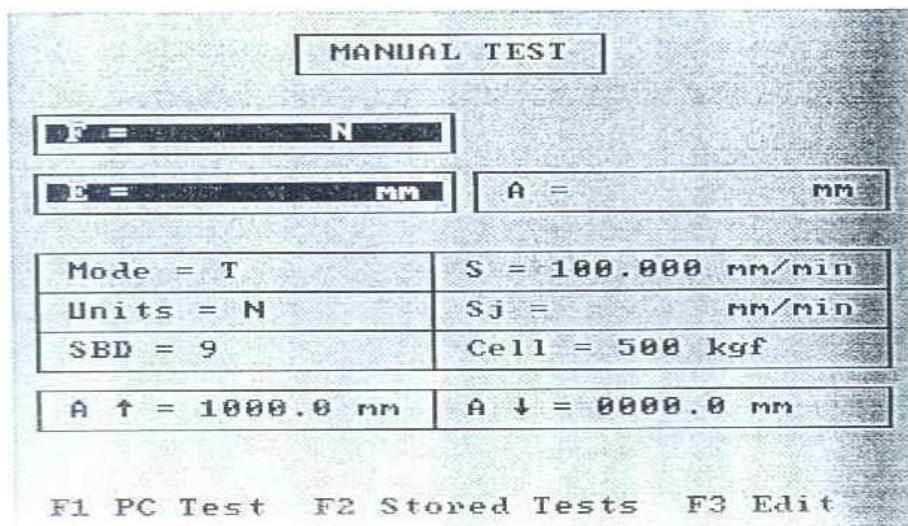

تنظیم کردن

طول

آزمایش :

صفحه

manual

test

نشاندهنده موقعیت فک می باشد . این اندازه گیری مطلق مرجعی برای تعیین نقطه شروع در هر تست به کار میرود و در نتیجه فک قادر میشود به طور اتوماتیک به نقطه شروع خود برگردد .
وضعیت کشش :

فک را در موقعیت اصلی آن و در طولی که برای آزمایش مناسب است قرار دهید و قدر مطلق اندازه این طول را در دستگاه $(A=+***.***mm)$ وارد کنید . این مقدار به عنوان محدوده پایینی $\downarrow A$ در دستگاه وارد و ذخیره شده و در تمام طول انجام آزمایش به عنوان نقطه شروع آزمون شناخته می شود .

وضعیت فشار Compression :

فک را در محل مناسب ثابت کرده و قدر مطلق طول خوانده شده $(A=+***.***mm)$ را در دستگاه وارد کنید . این مقدار به عنوان محدوده باللی $\uparrow A$ و نقطه شروع آزمایش شناخته می شود .

وضعیت jog:


در طول مدتی که این وضعیت انتخاب شده است فک می تواند با سرعت انتخابی و توسط فشار دکمه های \downarrow بالا و پایین رود. انتخاب کننده سرعت درجه بندی شده است و در نتیجه سرعت فک می تواند بسته به تعداد دفعات فشار دادن دکمه ها کم \downarrow یا زیاد \uparrow شود.

به منظور افزایش ایمنی دستگاه ، پیش فرض مقدار jog برای اولین بار ۰ بوده و یک پیغام اخطار بر روی صفحه دستگاه نمایان می گردد.

در هنگام حرکت فکها ، یکسری محدودیتهای حرکتی در نظر گرفته شده است . اما در هر حال رعایت نکات ایمنی در هنگام حرکت کردن فکها الزامیست .

تغییردادن تاریخ و زمان و تنظیمات کاربر :
داشتن تاریخ و زمان برای گزارشات آزمایشات یا پرینتهاي گرفته شده از آزمایش لازم است . برای تغییر دادن آن باید

از صفحه manual test استفاده کرد .
حرف S را بر روی صفحه کلید دستگاه انتخاب کنید .
صفحه زیر پدیدار می شود :

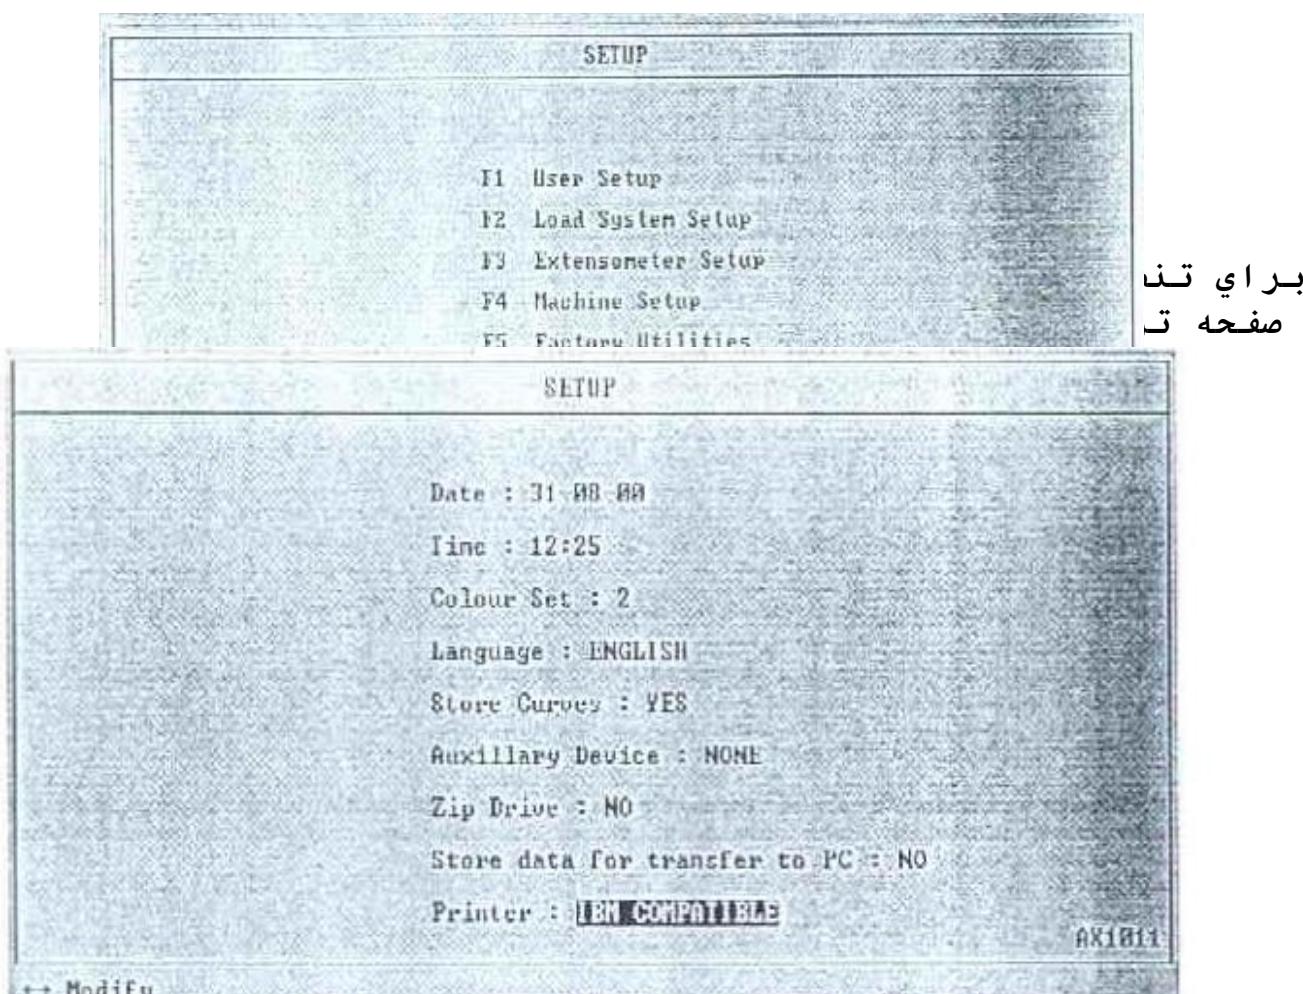

از دکمه های → ← برای تغییر موقعیت کرسر و ادیت تنظیمات استفاده کرده و سپس برای پذیرفته شدن تغییرات ایجاد شده دکمه لم را فشار دهید.

Colour set: برای کاربر امکان انتخاب رنگ پشت صفحه یا متن را ایجاد می کند.

(1) قرمز/سفید ، (2) سفید/آبی، (3) آبی/سفید و (4) مونو Store curves: نمایش / عدم نمایش منحنی های ذخیره شده در حافظه سیستم

Auxiliary device: انتخاب / عدم انتخاب ابزارهای خارجی برای مثال ابزار اندازه گیری ضخامت ، کشش سنج لیزری ، ترازو و

Zip drive back up: زیپ کردن درایو برای ایجاد آزمایشات به کار میرود.

Store data for transfer to pc: از این قابلیت برای آماده کردن نتایج ذخیره شده برای انتقال به کمک نرم افزار **winTestReport** به کار میرود. این امکان فقط در صورت سفارش دادن یک حافظه اضافی قابل استفاده می باشد. اگر نرم افزار **winTestReport** سفارش داده شده باشد حالت پیش فرض yes فرض می شود.

Printer: از یکی از انواع پرینتر های زیر باید استفاده **IBM COMPATIBLE** شود :


HP LASERJET

EPSON COMPATIBIE

CANON COMPATIBLE


کلیدهای تنظیم F2,F3F4,F5 دارای **PASSWORD** بوده و برای استفاده کارخانه می باشند.

عملکرد دستگاه (آزمایشات ذخیره شده F2) دکمه F2 را در روی صفحه **MANUAL TEST** فشار دهید. صفحه زیر پدیدار می شود:

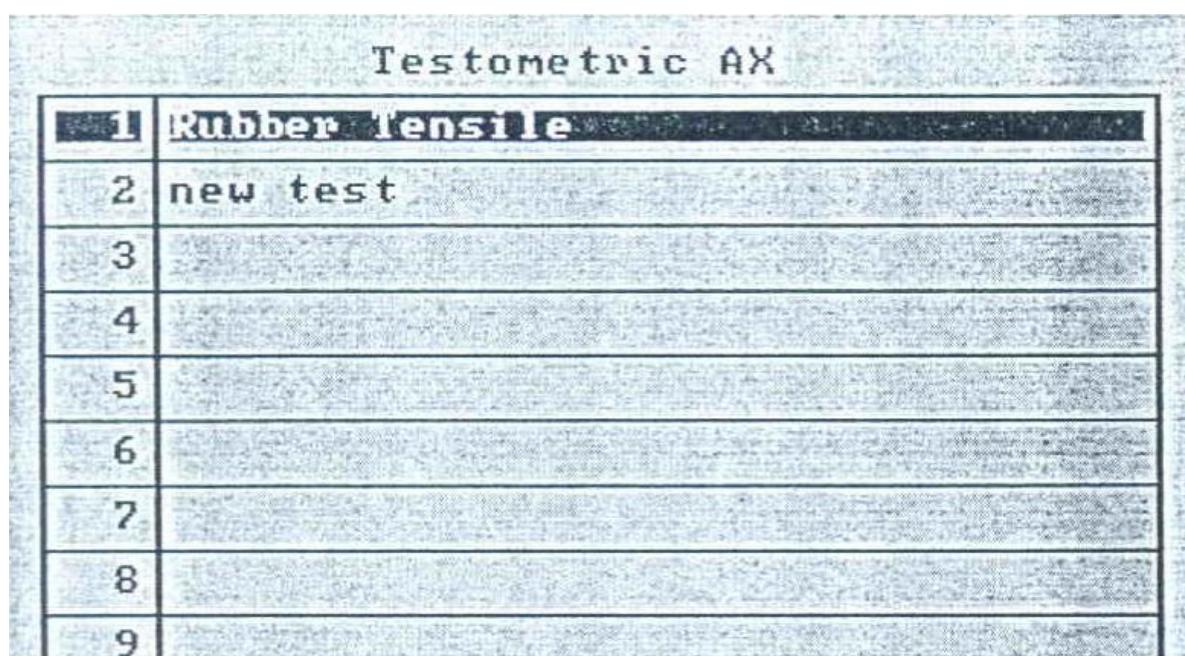


شماره ۱ کشش لاستیک که قبلاً به عنوان یک آزمایش تعریف و ذخیره شده است .
 با فشار دادن دکمه له کشش لاستیک انتخاب می شود .
 دکمه های $\uparrow\downarrow$ ردیفهای دیگر جدول را های لایت میکند . یک ردیف خالی را برای تعریف یک آزمایش جدید انتخاب کنید .
 دکمه های \leftrightarrow ۱۰ ردیف بعدی را انتخاب می کنید .
 با فشردن ESC به صفحه MANUAL برمیگردیم .
 F2 را برای انتخاب فایلهاي باقی مانده سیستم انتخاب کنید .

اصلاح آزمایشات قبلی :
برای اصلاح یا تغییر دادن آزمایشات قبلی دکمه F1 را فشار دهید :

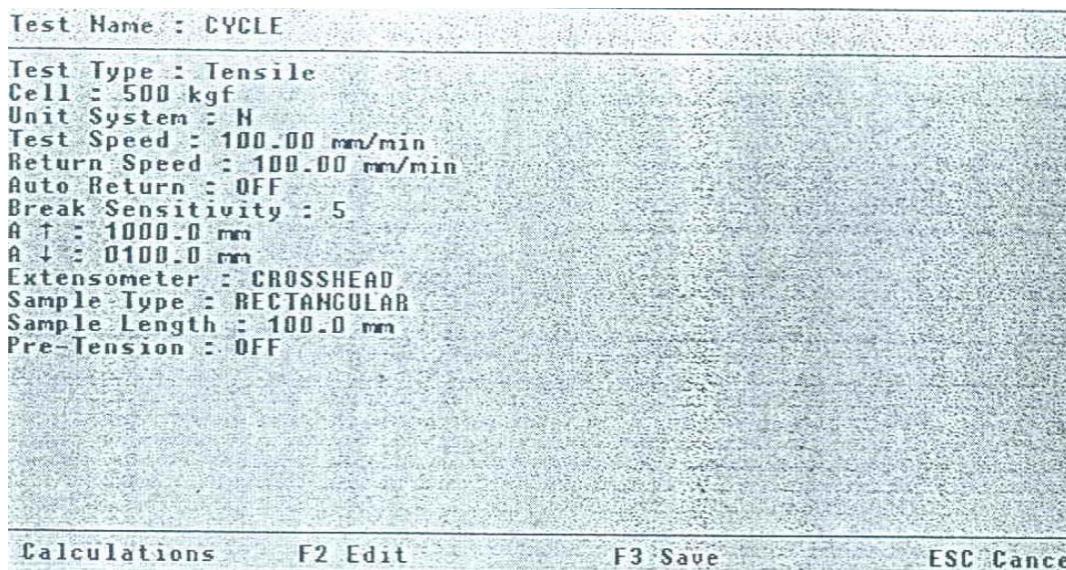

F1 : صفحه قبلی
 F2 : به پار
 F3 : به ESC : به صفحه قبلی برمی گردد .
 F2 را برای ادیت کردن فشار دهید .

وضعیت F2 برای ادیت :

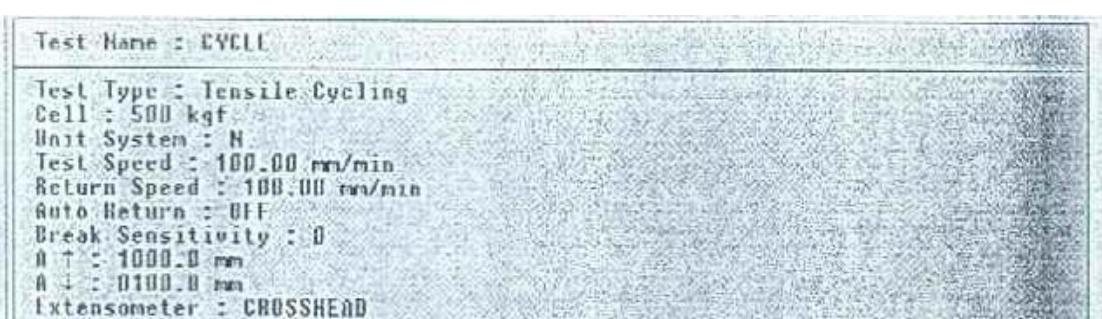

کرسر قبل از اسم آزمایش برای تغییر دادن تیتر آن به کار می رود. سپس هر پارامتر آزمایش های لایت شده و به ترتیب قابل تغییر دادن با پارامترهای جدید می شوند.

Test Type : از لیست موجود انتخاب می شود.

Cell : لود سل لازم برای آزمایش

Unit system : واحد های لود

Test speed : سرعت فکها در حین آزمایش

Return Speed : سرعت برگشت فک

Auto return : با انتخاب دکمه **on**, **off** فکها بعد از شکست نمونه به طور اتومات به جای خود بر میگردند . اگر **SBD** بر روی وضعیت **0** قرار گرفته باشد این دکمه غیر فعال می شود .

Break Sensitivity : دکمه های **1** الی **9** را مطابق با نوع آزمایش انتخاب کنید با انتخاب دکمه **0** این امکان غیر فعال می شود .

A[↑]: محدوده بالایی فک و نقطه شروع در آزمایش فشار

A_↓: محدوده پایینی فک و همچنین نقطه شروع در آزمایش کشش

Extensiometer : از لیست موجود انتخاب می شود .

Samplr type : پروفیل نمونه

Sample length : طول آزمونه مورد آزمایش

Pre-tension : مقدار کششی که مجاز است بر نمونه قبل از محاسبه نتایج اعمال گردد .

بعد از وارد کردن هر پارامتر آزمایش ، سیستم به نتایج قبلی خود در صفحه قبلی بر میگردد .