

## دستور العمل ایمنی، شرایط کاربری و محیطی لیزر نیمه هادی

### ۱- ایمنی لیزر نیمه هادی و دستور العمل کلی راه اندازی

#### ۱-۱ دستور العملهای ایمنی:

لیزر نیمه هادی مطابق با استاندارد IEC<sup>۱</sup>، لیزر کلاس ۴ است. استاندارد IEC، مقررات ایمنی مربوط به چشم و حفاظت شخصی را شامل می شود که برای جلوگیری از هر گونه آسیب به کاربر باید رعایت شود.

- اشخاصی که با لیزر نیمه هادی کار می کنند باید از عینک محافظ مخصوص استفاده کنند و از هر نوع برخورد پرتو لیزر با چشم ممانعت شود. زیرا پرتو لیزر باعث آسیب های بازگشت ناپذیر به شبکه چشم می شود.

- لیزر نیمه هادی بهتر است که حتی الامکان دارد از حفاظ بیرونی با کلید قطع خود کار باشد به نحوی که با باز شدن درب حفاظ، تابش پرتو لیزر به طور خودکار قطع شود.

#### ۱-۲ نگهداری و جابجایی

نگهداری و جایه جایی لیزر نیمه هادی باید در شرایط محیطی تمیز، خشک و در محدوده دمایی ۰ تا ۶۰ سانتیگراد انجام شود. لیزر نیمه هادی در هنگام نگهداری و جابجایی باید در حالت اتصال الکتریکی کوتاه<sup>۲</sup> باشد.

#### ۱-۳ کار با لیزر نیمه هادی

برای جلوگیری از آسیب به لیزر نیمه هادی دستور العملهای این بخش باید به دقت مطالعه شود. راه اندازی و کار با لیزر نیمه هادی باید فقط توسط افراد آموزش دیده انجام شود.

- لیزر نیمه هادی به ولتاژ اضافی بسیار حساس است.

بنابراین کار با آن، نیازمند پیشگیرهای سخت گیرانه در برایر بارهای الکترواستاتیکی است. هر فرد و یا ایزاری که ممکن است در تماس با لیزر نیمه هادی باشد، باید پیوسته در وضعیت اتصال به زمین<sup>۳</sup> باشد.

- لیزر نیمه هادی باید توسط یک منبع تغذیه مناسب و فقط در مدت کنترل شده جریان راه اندازی شود. هر

ولتاژ و یا جریان کوتاه مدت و سریع<sup>۴</sup> می تواند به آن آسیب برساند. اقدامات پیشگیرانه در هنگام روشن شدن و خاموش شدن منبع تغذیه در مقابل جریان کوتاه مدت و سریع باید لحاظ شده باشد.

برای منبع تغذیه باید قطبش مناسب لحاظ شده باشد. زیرا هر ولتاژ معکوس ناچیز می تواند سبب آسیب برگشت ناپذیر لیزر نیمه هادی شود.

- از قرار گرفتن حلالها، چسب ها، پلاستیک ها و خمیرهای حرارتی در نزدیکی لیزر نیمه هادی خودداری شود. زیرا ممکن است این مواد به صورت پوششی بر روی فست لیزر قرار گیرند. ماده نیمه هادی و لایه نشانی سطح فست آن به هر نوع پوششی از مایع و غیره پسیار حساس است.

- کار با لیزر نیمه هادی بدون حفاظ، باید در محیط خشک و تمیز باشد. محیط کاری اتاق تمیز (حداقل کلاس ۱۰۰۰) و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ پیشنهاد می شود. برای تمیز نمودن فست جلوگیری لیزر به کمک حلال و یا ایزار مکانیکی هیچ راهی وجود ندارد. مخصوصاً بدليل حساسیت شدید فست

جلوگیری لیزر نیمه هادی، باید لیزر از هرگونه گرد و غبار، آب و هر نوع الودگی دیگر دور نگه داشته شود. هر تماسی با فست جلوگیری لیزر منجر به آسیب بازگشت ناپذیر و خارجی لیزر نیمه هادی می شود، حتی اگر خارجی ناگهانی وجود نداشته باشد.

- باید از لجم کاری در نزدیکی لیزر نیمه هادی خودداری شود. بستن لیزر نیمه هادی و وصل کردن کابلهای آن باید با نیروی مناسب انجام شود. لیزرهای نیمه هادی به تنشهای مکانیکی و حرارتی حساس هستند.

### ۲- باز کردن بسته بندی<sup>۵</sup> و دستور العملهای کاربری

#### ۲-۱ باز کردن بسته بندی

لیزرهای نیمه هادی در یک جعبه پلاستیکی بسته بندی می شود که این جعبه پلاستیکی با نیتروزن خشک پر و عایق شده است. قبل از باز نمودن جعبه، لیزر نیمه هادی باید در فضایی که قرار است جعبه در آن باز شود به مدت ۴ ساعت نگه داشته شود تا لیزر به تعادل حرارتی برسد. جعبه محافظت شرایط محیطی تمیز و بدون رطوبت باز شود. به منظور محافظت در برابر تخلیه الکتریکی<sup>۶</sup> لمس لیزر توسط افراد و یا ایزار باید در شرایط محیطی تمیز و بدون رطوبت باز شود. به منظور محافظت شرایط اتصال به زمین باشد.

توجه: فست جلوگیری لیزر و یا میکرو اپتیک آن نباید با هیچ نوع شنی لمس شود.

برای جدا نمودن لیزر نیمه هادی از صفحه نگهدارنده، باید پیچهای نگهدارنده با یک پیچ گوشته مناسب باز شوند.

توجه ویژه باید داشت که سطح زیرین شاسی لیزر نیمه هادی نباید خراش داده شود. خراشها، مقاومت حرارتی شاسی لیزر را افزایش خواهد داد و باعث کاهش ظرفیت دفع حرارت می شود

<sup>5</sup> Unpacking

<sup>6</sup> ESD

<sup>3</sup> Grounded

<sup>4</sup> Spike

<sup>1</sup> International Electrotechnical Commission (IEC)

<sup>2</sup> Shortened electrical contact

که ممکن است باعث کاهش راندمان لیزر و بار حرارتی اضافی شود.

#### ۲-۲- شرایط راه اندازی و استقرار لیزر

در حالت کلی یک خنک کاری مناسب برای لیزرهای نیمه هادی ضروری است. قبل از راه اندازی لیزرهای خنک کاری غیر فعال، آنها باید بر روی یک سطح تخت محکم شوند تا این سطح به روش خنک کاری فعال و یا غیر فعال تلفات حرارتی لیزر را دفع نماید. لیزرهای خنک کاری غیر فعال نباید بدون تماس حرارتی مناسب با یک سطح خنک کننده راه اندازی شوند.

سطح خنک کننده باید بطور عالی ماشین کاری و پرداخت (تختی<sup>۷</sup> ۰.۵ میکرومتر و زبری<sup>۸</sup> ۰.۵ میکرومتر) شده باشد و تمیز و عاری از خراش باشد تا یک تماس حرارتی خوب را تضمین کند. سطح خنک کننده باید در یک دمای ثابت (بطور معمول ۲۰ سانتیگراد) نگه داشته شود. لیزر نیمه هادی باید بر روی سطح خنک کننده محکم شده باشد.

در صورتیکه خطر نفوذ حلال بر روی فست لیزر وجود داشته باشد، نباید از چسب حرارتی بین لیزر نیمه هادی و سطح خنک کننده استفاده شود.

تخرب لیزر نیمه هادی با افزایش دما تشدید می شود. بنابراین دمای سطح خنک کننده و یا هیبت سینک باید در حد المکان پایین باشد. دمای خنک کاری پایین تر از ۱۵ سانتگراد هنگامی برای لیزر مناسب است که لیزر در یک محیط بسته با گاز خشک خنثی (مانند نیتروژن) باشد. کنداش آب یا هر مایع دیگر سبب آسیب بازگشت ناپذیر لیزر نیمه هادی می شود.

لیزر نیمه هادی حتما باید در یک محیط عاری از آلودگی راه اندازی شود. میدان های الکتریکی قوی در نزدیکی ناحیه فعال لیزر سبب جذب ذرات گرد و غبار و در نتیجه آسیبهای بازگشت ناپذیر فست در هنگام کار کرد لیزر می شوند.

<sup>7</sup> Flatness

<sup>8</sup> Roughness

#### ۳-۲- دستور العمل راه اندازی

- باید قبل از راه اندازی، دستور العملهای اینمنی لیزر و اقدامات پیشگیرانه حفاظت در برابر پرتو رعایت شود.
- اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه جریان برای راه اندازی لیزر نیمه هادی مناسب است.
- قبل از وصل نمودن اتصالات الکتریکی منبع تغذیه در حالت خاموش باشد.
- اطمینان حاصل شود که تمام رابط ها در مدار جریان الکتریکی یک تماس الکتریکی مناسب را تأمین می کنند.
- از لحیم کاری کابلهای اتصال به لیزر نیمه هادی خودداری شود.
- اگر لیزر نیمه هادی باید نسبت به سطح خنک کننده عایق الکتریکی باشد. حتما از یک صفحه سرامیکی نخست نازک با ضریب هدایت حرارتی بالا استفاده شود. فویلهای عایق پلاستیکی ( مانند کاپتون<sup>۹</sup> ) بدليل افزایش مقاومت حرارتی، طول عمر لیزر را تحت تاثیر قرار می دهند.
- قبل از روش نمودن منبع تغذیه، اطمینان حاصل شود که مقدار جریان بر روی صفر تنظیم است. سپس منبع تغذیه روشن و جریان الکتریکی به آرامی افزایش باید. جریان الکتریکی لیزر هیچگاه از حد مجاز آن طبق کاتالوگ لیزر تجاوز نکند.
- طول موج تابشی لیزر در یک جریان الکتریکی مشخص باید بررسی شود. جاچایی شدید طول موج خروجی لیزر بیانگر یک تماس حرارتی نامناسب و بار حرارتی زیاد لیزر است. بنابراین قبل از کار کرد

<sup>9</sup> Kapton

<sup>10</sup> Deionized water