

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

راهنمای کاربران

سیستم تست کلیدهای قدرت  
پرتابل مدل BT12  
(سخت‌افزار ویرایش 12.5)

طراحی و ساخت

شرکت **تیکو**

Apt.4, No. 3, Baharestan 3,  
Cross of Jannatabad Iranpars,  
TEHRAN-IRAN

Tel : +98 21 44827461

Telefax : +98 21 44827468



تهران، تقاطع جنت‌آباد ایرانپارس (شهید

آبشناسان)، ضلع شمالی پارک شهریور،

بهارستان 3، شماره 3، واحد 4

تلفن : 021 - 44827461

تلفکس : 021 - 44827468

## فهرست مطالب

2	1 کلیات
2	1-1 ویژگی‌ها
2	2-1 تغییر نسبت به دفترچه قبلی
2	3-1 راهنمای علامت‌ها
3	2 صفحه رویی
6	3 کار با <b>BT12</b>
6	1-3 آماده شدن <b>BT12</b>
8	2-3 صفحه تست کلید <b>BR. TEST (Breaker Test)</b>
9	1-2-3 انجام یک تست
11	2-2-3 ذخیره تست انجام شده
12	3-2-3 نحوه تایپ
12	4-2-3 چاپ نتایج تست
16	5-2-3 زمان عمل کنتاکت‌ها
17	3-3 صفحه وضعیت کنتاکت‌ها <b>CONTACTS</b>
18	4-3 صفحه تست کلید با تاخیر <b>D. TEST (Delayed Test)</b>
19	5-3 صفحه مشاهده تستهای ذخیره شده <b>MEMORY</b>
19	6-3 صفحه تنظیم <b>SETUP</b>
19	1-6-3 پارامترهای تست <b>TEST PARAMETERS</b>
21	2-6-3 زمان داخلی <b>RTC</b>
22	3-6-3 رمز عبور <b>PASSWORD</b>
23	4 کانکتورها و کابل‌ها
26	5 کالیبراسیون سنسور خطی
29	6 بردهای داخل <b>BT12</b>

## 1 کلیات

### 1 1 ویژگی ها

- سرعت نمونه برداری از ورودیهای موردنظر 10KHz
- دارای یک ورودی انکودر افزایشی و یک ورودی برای سنسور خطی
- قابلیت ذخیره 96 تست در حافظه داخلی و انتقال آنها به کامپیوتر
- قابلیت چاپ نتایج تست های انجام شده
- دو ورودی ولتاژ برای بوبین و موتور جهت اندازه گیری (AC و DC تفاوتی ندارد)
- قابلیت اندازه گیری و نمونه برداری از جریان بوبین و موتور
- 16 ورودی برای کنتاکت ها
- تحریک یک بوبین وصل و دو بوبین قطع
- قابل اتصال به دو نوع منبع تغذیه (دستی و یا قابل کنترل با کامپیوتر ساخت شرکت **تیپکو**)
- ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت سریال RS232 و USB

### 1 2 تغییر نسبت به دفترچه قبلی


- تغییر ویرایش از 12.4 به 12.5
- اضافه شدن رسم منحنی عملکرد کنتاکت ها و جریان بوبین هنگام چاپ نتایج تست

### 1 3 راهنمای علامت ها

ⓘ : نکته

◀ : پیشنهاد

## 2 صفحه رویی

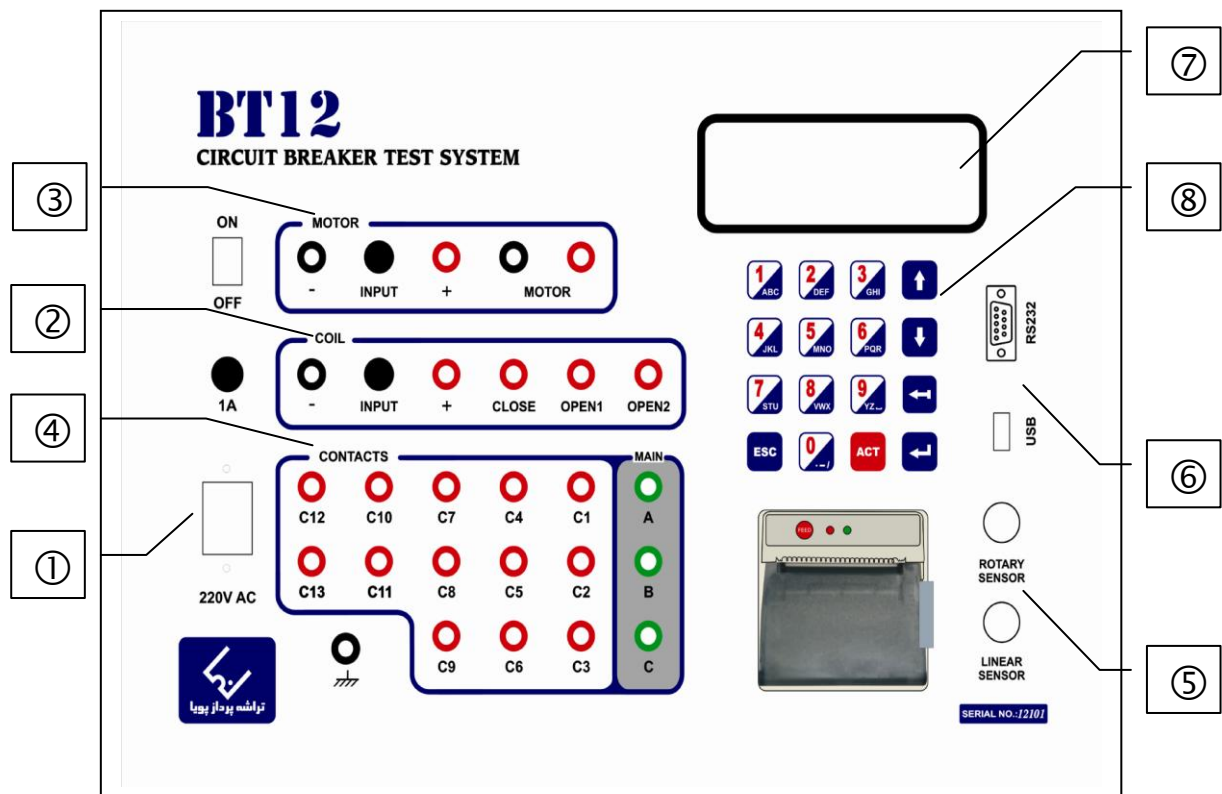

روی BT12 مجموعه‌ای از کانکتورها، فیش‌های ورودی و خروجی، صفحه کلید و صفحه نمایش وجود دارد که هر کدام در دسته‌های مجزا از هم قرار گرفته و وظیفه‌ای بر عهده دارند که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.

## 1 تغذیه 220V AC

در این قسمت کانکتور ورودی 220V AC تعبیه شده است. این کانکتور یک پایه نیز برای اتصال زمین (Ground) دارد که **باید حتماً به زمین متصل شود.** کلید ON/OFF برای قطع و وصل این تغذیه می‌باشد. فیوز این تغذیه 0.5A بوده و در بالای کانکتور قرار دارد.


❗ یادآوری می‌شود هنگام تست، اتصال زمین را حتماً برقرار کنید. برای اینکار، می‌توانید از فیشی که در کنار کانکتور تغذیه ورودی تعبیه شده است نیز استفاده کنید.

❗ کلید ON/OFF فقط 220V AC را قطع و وصل می‌کند و ربطی به منابع تغذیه بوبین و موتور ندارد.

◀ بهتر است هنگامی که BT12 خاموش است تغذیه‌های بوبین و موتور هم خاموش باشند. همچنین، ابتدا BT12 را روشن کنید سپس منابع تغذیه بوبین و موتور.

## 2 بوبین‌ها (COIL)

در این قسمت فیش‌های مربوط به تغذیه بوبین‌های وصل و قطع تعبیه شده‌اند. دو فیشی که زیر آن INPUT نوشته شده است ورودی تغذیه می‌باشند. این تغذیه ورودی به یک برد فرمان رفته و از آنجا به فیش‌های CLOSE و OPEN1 و OPEN2 متصل می‌شود. به این ترتیب BT12 در موقع لزوم بوبین‌های مذکور را تحریک خواهد کرد.

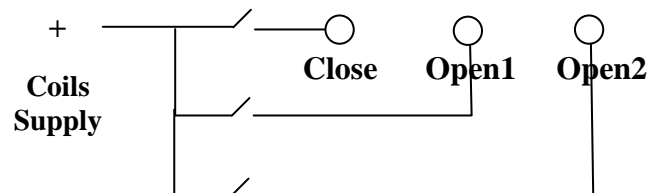

- ① فیش‌های به رنگ قرمز تغذیه + هستند. تغذیه منفی بوبین‌ها را از روی تابلو تامین کنید.
- ① فیوز این قسمت 10A است.

## 3 موتور (MOTOR)

در این قسمت فیش‌های مربوط به تغذیه لازم برای راه‌اندازی موتور تعبیه شده است. از طریق دو فیشی که زیر آنها INPUT نوشته شده است تغذیه موتور وارد BT12 شده و از طریق دو فیش دیگر که بین آنها MOTOR نوشته شده تغذیه به موتور اعمال می‌شود.

- ① فیش‌های به رنگ قرمز قطب + و فیش‌های به رنگ مشکی قطب - هستند.
- ① BT12 هیچگونه کنترلی بر روی تغذیه موتور نداشته و به محض برقرار شدن اتصالات و روشن بودن تغذیه، موتور روشن می‌شود.
- ① فیوز این قسمت 10A است.

## 4 کنتاکت‌ها (CONTACTS)

برای اتصال کنتاکت‌های روی کلید به BT12 و نمونه‌برداری از وضعیت عملکرد آنها از فیش‌های تعبیه شده در این قسمت استفاده می‌شود. فیش‌ها از A تا C13 نام‌گذاری شده‌اند. برای اتصال سه کنتاکت اصلی بایستی فیش‌های A، B و C را به طرفی از کنتاکت که در پایین کلید قرار دارد وصل کنید. کنتاکت‌های دیگر (کنتاکت‌های فرعی) را به فیش‌های دیگر متصل کنید.

- ① طرف دیگر کنتاکت‌ها یعنی قسمت بالای کلید بایستی حتماً " به زمین وصل شود (برای شرح بیشتر به نقشه اتصال BT12 به کلید قدرت مراجعه کنید).

① هنگام کار دقت شود که سر سیم‌های متصل به این فیش‌ها به جاهای دیگر کلید که احتمالاً "ولتاژ روی آنها وجود دارد اتصالی نکند.

## 5 سنسورها

برای اتصال سنسورهای مختلف از کانکتورهای تعبیه شده در این قسمت استفاده کنید. **LINEAR SENSOR**  
برای اتصال سنسور خطی از نوع مقاومتی و **ROTARY SENSOR** برای اتصال انکودر چرخشی می‌باشد.  
① شرح پین‌های این کانکتورها در فصل 4 آمده است.

## 6. ارتباط سریال

BT12 از طریق دو پورت به کامپیوتر متصل می‌شود:

- پورت سریال طبق استاندارد RS232
- پورت USB

① شرح پین‌های کانکتور پورت سریال RS232 در فصل 4 آمده است.

## 7. صفحه نمایش

صفحه نمایش از نوع LCD کاراکتری شامل چهار سطر و بیست ستون (4\*20) با نور پشت (Backlight) است. توضیحات لازم در مورد اطلاعات مختلف که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود در قسمت‌های بعدی داده خواهد شد.

## 8. صفحه کلید

برای انجام عملیات مختلف، یک صفحه کلید 16 تایی بر روی BT12 وجود دارد که شامل کلیدهای زیر است:

- **کلیدهای ارقام 0 تا 9:** برای وارد کردن حروف و ارقام. همچنین، انتخاب منوهای مختلف که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- **کلید ENTER (↵):** به معنی تایید
- **کلیدهای جهتی (↑ ↓):** برای حرکت روی سطرهاى مختلف که در صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- **کلید ESC:** برای خروج از وضعیت فعلی که روی صفحه نمایش وجود دارد و برگشت به وضعیت قبل. مثلاً "برگشت از صفحه تنظیم به صفحه اصلی".
- **کلید SHIFT:** برای انجام بعضی عملیات خاص که در جای خود توضیح داده می‌شود.
- **کلید ACT:** در صفحه **تست کلید** پس از انتخاب یک تست، در صورتی که تست قابل اجرا باشد بایستی کلید ACT زده شود تا فرمان مناسب به کلید اعمال شود.  
در صفحه **اصلی** و **صفحه تست کلید** چنانچه این کلید زده شود (بدون انتخاب تست خاصی) یک تست تکی که قابل اجرا باشد به کلید اعمال می‌شود. مثلاً "اگر کلید وصل باشد فرمان قطع اعمال می‌شود و برعکس.


① در صفحه اصلی و صفحه تست کلید چنانچه کلید 0 زده شود تحریک بوبین قطع بین OPEN1 و OPEN2 تغییر می کند.

### 3 کار با BT12


#### 3-1 آماده شدن BT12

آماده شدن BT12 مستلزم طی شدن مراحل زیر است:

1. پس از روشن شدن BT12 پیغام زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود:

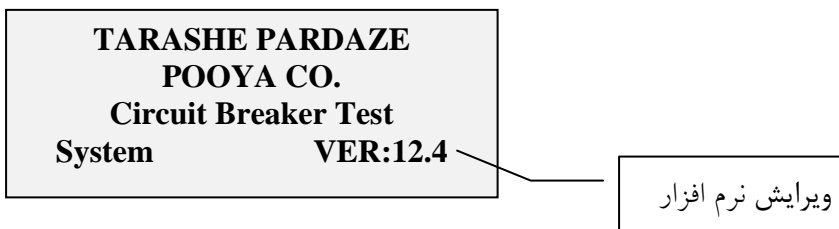

2. در این مرحله پیغام **RAM TEST ...** ظاهر شده و درستی حافظه داخلی BT12 بررسی می شود:

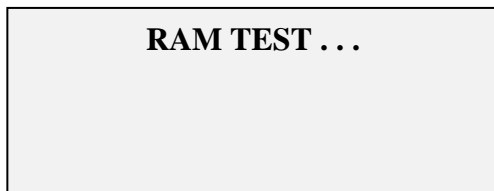

اگر اشکالی وجود داشته باشد پیغام زیر ظاهر شده و BT12 در همین حالت باقی خواهد ماند:



① در صورت بروز این اشکال با شرکت **تیپکو** تماس بگیرید.

3. اگر حافظه داخلی BT12 سالم باشد اطلاعات مربوط به تنظیمات BT12 (SETUP) بررسی می شود. در این مرحله، اگر تنظیمات BT12 به هر دلیلی (مثل پایین آمدن ولتاژ باتری پشتیبان) خراب شده باشد پیغام زیر ظاهر شده و مقادیر پیش فرض برای تنظیمات ذخیره می شود:



4. در این مرحله، پیغام **SAVED TESTS ...** ظاهر شده و درستی اطلاعات مربوط به تستهای ذخیره شده بررسی می شود:

**RAM TEST ...  
SAVED TESTS ...**

اگر در اطلاعات هر یک از تستهای ذخیره شده اشکالی مشاهده شود صفحه زیر ظاهر خواهد شد:

**RAM TEST ...  
SAVED TESTS ...  
LOC:01 Error!  
Delete? <ENTER>**

جلوی عبارت **LOC:** شماره ردیف تستی که اشکال داشته نشان داده میشود. با زدن کلید **ENTER** میتوانید تست را حذف کنید. در صورت زدن هر کلید دیگری غیر از **ENTER** تست حذف نخواهد شد و بررسی تستهای ذخیره شده ادامه می یابد.

❶ با زدن کلید **ESC** بررسی درستی تستهای ذخیره شده متغی میشود.

❷ اگر تست خرابی را حذف نکنید ممکن است در مشاهده مجدد اطلاعات آن با داده های نادرست برخورد کنید.

5. پس از مرحله بالا، پیغام **RTC TEST ...** ظاهر شده و درستی زمان داخلی **BT12** بررسی می شود:

**RAM TEST ...  
SAVED TESTS ...  
RTC TEST ...**

اگر زمان داخلی **BT12** اشکالی داشته باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:

**RAM TEST ...  
SAVED TESTS ...  
RTC ERROR!**

و پس چند ثانیه صفحه تنظیم زمان داخلی **BT12** ظاهر می شود و می توانید زمان را اصلاح کنید.

❸ به بخش **3-5-2 زمان داخلی BT12** مراجعه کنید.



پس از عبور از مراحل بالا صفحه اصلی به شکل زیر ظاهر شده و BT12 آماده کار می شود:

87/01/17	15:27:19
1>BR. TEST	2>D. TEST
3>MEMORY	4>SETUP
COIL: 0 V	

در سطر اول، تاریخ و ساعت داخلی BT12 نشان داده می شود.

در صفحه اصلی عملیات زیر قابل انجام است:

- زدن یکی از کلیدهای 1، 2، 3 و 4 برای ورود به صفحات دیگر
- زدن کلید  $\uparrow$  برای مشاهده مقادیر ولتاژ و جریان مربوط به موتور
- زدن کلید  $\downarrow$  برای مشاهده مقادیر ولتاژ و جریان مربوط به بوبین
- زدن کلید 0 برای انتخاب OPEN1 یا OPEN2 بعنوان بوبین قطع در تست های حاوی فرمان قطع

### 3 2 صفحه تست کلید (Breaker Test) BR. TEST

برای ورود به این صفحه، در صفحه اصلی کلید 1 را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

1>CLOSE	2>OPEN
3>CO	4>O-T-C
5>C-T-O	6>O-T-CO
7>CONTACT	8>TIME CL

در این صفحه عملیات زیر قابل انجام است:

- زدن یکی از کلیدهای 1 تا 6 برای انجام یک تست
  - زدن کلید 7 برای مشاهده وضعیت کنتاکتها (به بخش 3-3 مراجعه کنید)
  - زدن کلید 8 برای مشاهده زمانهای تغییر حالت کنتاکتها
  - مشاهده وضعیت کلید در پایین صفحه سمت راست: OP به معنی Open، CL به معنی Close
- معیار وصل یا قطع بودن کلید سه کنتاکت A، B و C می باشند. اگر حداقل یکی از این کنتاکتها وصل باشد وضعیت کلید وصل و اگر هر سه کنتاکت قطع باشند وضعیت کلید قطع نشان داده می شود.
- با زدن یکی از کلیدهای 1 تا 6 یکی از فرمانهای زیر انتخاب میشود:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. وصل                 | CLOSE                         |
| 2. قطع                 | OPEN                          |
| 3. وصل و قطع همزمان    | CLOSE-OPEN (CO)               |
| 4. قطع تاخیر وصل       | OPEN-TIME-CLOSE (O-T-C)       |
| 5. وصل تاخیر قطع       | CLOSE-TIME-OPEN (C-T-O)       |
| 6. قطع تاخیر وصل و قطع | OPEN-TIME-CLOSE-OPEN (O-T-CO) |

### 3 2 1 انجام یک تست

برای انجام یک تست شماره مورد نظر را انتخاب کنید (یکی از کلیدهای 1 تا 6 را فشار دهید).  
 ⓘ اگر تست قابل انجام نباشد (مثلاً "کلید Close باشد و تست C\_T\_O انتخاب شود) پیغام زیر ظاهر می شود:

**TEST IS NOT  
APPLICABLE!**  
  
**PRESS ANY KEY ...**

اگر تست قابل انجام باشد پیغام زیر ظاهر خواهد شد:

**TEST NAME:  
CLOSE**  
**PRESS "ACT" KEY!**

نام تست انتخاب شده

با زدن کلید ACT فرمانهای لازم به بوبینهای کلید قدرت اعمال شده و تست مورد نظر انجام می شود. پس از انجام تست نتایج بدست آمده در چند صفحه قابل مشاهده خواهد بود:  
**صفحات نمایش نتایج تست:**

**OUT OF SYNC : 0.9 ms**

**ACT>Save test                      3>Prn**

صفحه اول:

در این صفحه غیرهمزمانی کنتاکت های اصلی (A, B, C) نمایش داده می شود.  
 ⓘ با زدن کلید ACT می توانید تست انجام شده را ذخیره کنید (به بخش 3-2-2 ذخیره تست انجام شده مراجعه کنید).

ⓘ با زدن کلید 3 می توانید نتایج تست را چاپ کنید (به بخش 3-2-3 چاپ نتایج تست مراجعه کنید).  
 برای رفتن به صفحه بعدی نتایج تست، کلید ↓ را بزنید. صفحه زیر ظاهر خواهد شد:


	FC	LC	D	ms
A:	23.5	23.5	0.0	
B:	22.9	24.4	1.5	
C:	23.8	23.8	0.0	

صفحه دوم:


در هر سطر اعداد مربوط به یک کنتاکت نمایش داده می شود.  
 عدد اول زمان اولین تغییر در کنتاکت مورد نظر است که تحت عنوان FC (First Change) می آید.  
 عدد دوم زمان آخرین تغییر در کنتاکت مورد نظر است که تحت عنوان LC (Last Change) می آید.

عدد سوم فاصله زمانی بین اولین و آخرین تغییر در کنتاکت مورد نظر است که تحت عنوان (Difference) D می آید.

اگر اعداد بالا نتیجه یک فرمان CLOSE باشد مقدار  $D=1.5ms$  برای کنتاکت B نشان دهنده اینست که این کنتاکت هنگام وصل Bounce 1.5ms داشته است:

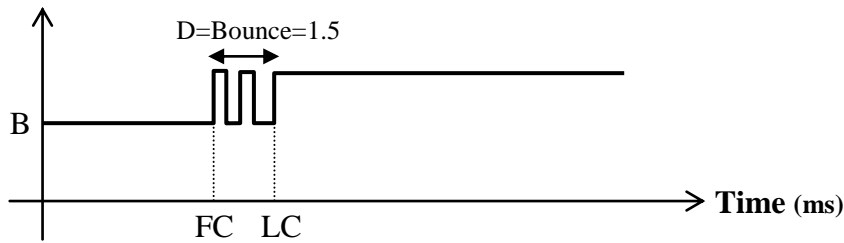

بعنوان مثالی دیگر، نمودار زیر نشان دهنده عملکرد کنتاکت B در قبال فرمان وصل و قطع همزمان است. در این حالت D مدت زمان فعال بودن کنتاکت B را نشان می دهد:

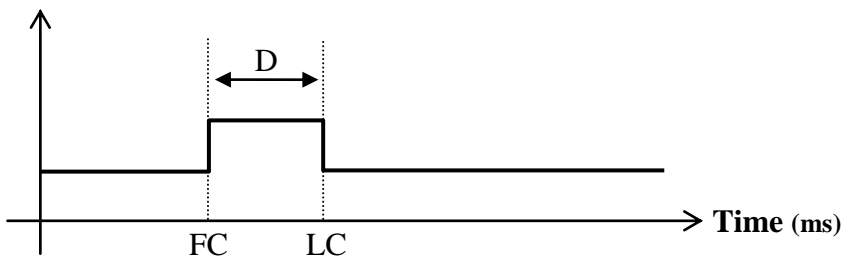

برای رفتن به صفحه بعدی نتایج تست، کلید ↓ را بزنید. صفحه زیر ظاهر خواهد شد:

C1:	0.0	0.0	0.0
C2:	0.0	0.0	0.0
C3:	0.0	0.0	0.0
C4:	0.0	0.0	0.0

صفحه سوم:

اعداد نمایش داده شده در این صفحه نیز در دنباله صفحه قبل بوده و نتایج مربوط به کنتاکت‌های C1، C2، C3 و C4 می باشند.

برای رفتن به صفحه بعدی نتایج تست، کلید ↓ را بزنید. به همین ترتیب زمان عملکرد سایر کنتاکتها در صفحات بعدی نشان داده می شود.


① در هر یک از صفحات بالا با زدن کلید ESC می توانید به صفحه تست کلید برگردید.

① برای حرکت بر روی صفحات مختلف نتایج تست، از کلیدهای ↓ و ↑ استفاده کنید.

① هنگامی که در صفحه تست کلید هستید و می خواهید نتایج آخرین تست انجام شده را مشاهده کنید (صفحه نتایج تست کلید) کلید SHIFT را بزنید.

### 3 2 2 ذخیره تست انجام شده

با زدن کلید ACT در صفحه اول نمایش نتایج تست صفحه زیر ظاهر میشود:

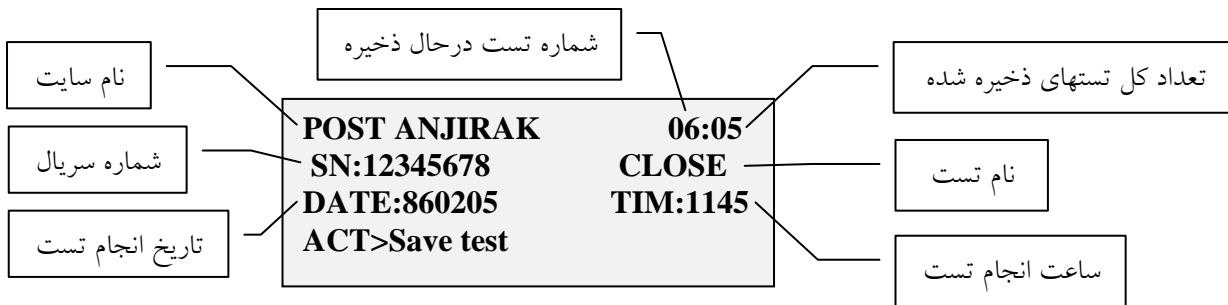

① صفحه نمایش نتایج تست به دو صورت فعال میشود:

1. بطور خودکار پس از انجام یک تست
2. با زدن کلید SHIFT در صفحه تست کلید

با زدن کلیدهای ↓ و ↑ می توانید بین فیلدهای مختلف حرکت کرده و مشخصات کلید تست شده را وارد کنید:

- در فیلد نام سایت نام محل انجام تست را وارد کنید (حداکثر 14 حرف/رقم).

① در بخش 3-2-3 نحوه تایپ حروف/ارقام آمده است.

- در فیلد شماره تست در حال ذخیره همیشه شماره اولین ردیف خالی در حافظه پیشنهاد میشود. شما می توانید این شماره را به دلخواه تغییر دهید (از 01 تا 96). اگر قبلاً در آن شماره ردیف تستی ذخیره شده باشد بازنویسی (Overwrite) خواهد شد.

- در فیلد شماره سریال کلید حداکثر یک عدد 8 رقمی می توانید وارد کنید. توجه داشته باشید که مبنای تخلیه اطلاعات تستهای ذخیره شده در کامپیوتر همین شماره سریال است. بنابراین، تمام تستهای انجام شده برای یک کلید بایستی با یک شماره سریال دقیقاً "یکسان ذخیره شوند.

- در فیلد تاریخ انجام تست بطور خودکار تاریخ انجام تست از زمان داخلی BT12 استخراج و نمایش داده میشود. این تاریخ بعنوان تاریخ انجام آزمایش در کامپیوتر ذخیره خواهد شد.

- در فیلد ساعت انجام تست بطور خودکار ساعت انجام تست از زمان داخلی BT12 استخراج و نمایش داده میشود. این فیلد در کامپیوتر ذخیره نمیشود ولی برای تعیین تقدم و تاخر انجام تستها مفید است.

① فیلدهای تاریخ و ساعت را نمیتوانید تغییر دهید.

① برای پاک کردن ارقام تایپ شده کلید SHIFT را بزنید.

با زدن کلید ACT اطلاعات مربوط به تست در شماره ردیف تعیین شده (در فیلد شماره تست در حال ذخیره) ذخیره میشود.

① در صورتی که شماره ردیف معتبر نباشد یا شماره سریال خالی باشد تست ذخیره نخواهد شد.

اگر قبلاً" در این شماره ردیف تستی ذخیره شده باشد پیغام **OVERWRITE? <ENTER>** ظاهر میشود که فقط در صورت زدن کلید ENTER تست ذخیره خواهد شد.

### 3 2 3 نحوه تایپ

بر روی کلیدهایی که حاوی ارقام هستند حروفی نیز دیده می شود. هنگام تایپ یک عبارت در یک فیلد (مثل نام سایت یا شماره سریال)، قوانین زیر اعمال می شود:

- وقتی کلیدی را برای اولین بار بزنید در پایین LCD سمت راست حروف آن کلید ظاهر می شود. اگر قبل از سپری شدن زمانی در حدود 1.5 ثانیه دوباره همان کلید را بزنید کرسر به حرف بعدی می رود. این عمل بصورت چرخشی بر روی حروف این کلید (که در پایین LCD نمایش داده شده اند) انجام می شود.
  - اگر برای 1.5 ثانیه هیچ کلیدی نزنید حرفی که کرسر بر روی آن است در فیلد مربوطه ثبت می شود.
  - اگر قبل از سپری شدن 1.5 ثانیه کلید دیگری (از کلیدهای حاوی ارقام) را بزنید در همان لحظه حرفی که کرسر بر روی آن است در فیلد مربوطه ثبت می شود و حروف کلید جدید بر روی LCD نمایش داده می شود.
  - اگر قبل از سپری شدن 1.5 ثانیه کلید ENTER را بزنید در همان لحظه حرفی که کرسر بر روی آن است در فیلد مربوطه ثبت می شود.
  - در فیلد نام سایت، وقتی کلیدی را برای اولین بار می زنید کرسر بر روی اولین حرف موجود بر روی کلید قرار می گیرد نه بر روی رقم.
  - در فیلد شماره سریال، وقتی کلیدی را برای اولین بار می زنید کرسر بر روی رقم موجود بر روی کلید قرار می گیرد. به این ترتیب، اگر شماره سریال عددی باشد می توانید به سرعت آنرا وارد کنید.
- ① در مورد فیلد شماره ردیف حافظه برای ذخیره تست، کلیدها فقط بصورت رقم کار می کنند.

### 4 2 3 چاپ نتایج تست

در دو حالت زیر می توانید نتایج تست را چاپ کنید:

1. با زدن کلید 3 در صفحه نمایش نتایج تست:

OUT OF SYNC : 0.9 ms

ACT>Save test

3>Prn

2. با زدن کلید 3 در صفحه مشاهده تستهای ذخیره شده:

POST ANJIRAK

06:05

SN:12345678

CLOSE

DATE:860205

TIM:1145

1>View

2>Del

3>Prn

پس از زدن کلید 3 پیغام زیر در پایین صفحه ظاهر می شود:

Print page? (0/1/2/3)

اگر کلید 1 را بزنید فقط نتایج تست کنتاکتهای اصلی (A، B و C) چاپ می شود:

<b>TIME TEST RESULT</b>			
DATE:87/10/23	TIME:15:47		
TEST: C_T_O	SN:12345678		
CONTACTS OPERATION TIME (ms)			
	<b>FC</b>	<b>LC</b>	<b>D</b>
<b>A:</b>	3.8	97.5	93.7
<b>B:</b>	4.5	94	89.5
<b>C:</b>	4.1	93.9	89.8
<b>OutOfSync: 0.7</b>			
Model:BT12	<b>تیگو</b>		

اگر کلید 2 را بزنید فقط نتایج تست 8 کنتاکت اول (A تا C5) چاپ می شود:

<b>TIME TEST RESULT</b>			
DATE:87/10/23	TIME:15:47		
TEST: C_T_O	SN:12345678		
CONTACTS OPERATION TIME (ms)			
	<b>FC</b>	<b>LC</b>	<b>D</b>
<b>A:</b>	3.8	97.5	93.7
<b>B:</b>	4.5	94	89.5
<b>C:</b>	4.1	93.9	89.8
<b>OutOfSync: 0.7</b>			
<b>C1:</b>	0.0	0.0	0.0
<b>C2:</b>	0.0	0.0	0.0
<b>C3:</b>	0.0	0.0	0.0
<b>C4:</b>	0.0	0.0	0.0
<b>C5:</b>	0.0	0.0	0.0
Model:BT12	<b>تیگو</b>		

اگر کلید 3 را بزنیید نتایج تست تمام 16 کنتاکت (A تا C13) چاپ می شود:

### TIME TEST RESULT

DATE:87/10/23 TIME:15:47

TEST: C\_T\_O SN:12345678

CONTACTS OPERATION TIME (ms)

	FC	LC	D
A:	3.8	97.5	93.7
B:	4.5	94	89.5
C:	4.1	93.9	89.8

**OutOfSync: 0.7**

C1:	0.0	0.0	0.0
C2:	0.0	0.0	0.0
C3:	0.0	0.0	0.0
C4:	0.0	0.0	0.0
C5:	0.0	0.0	0.0
C6:	0.0	0.0	0.0
C7:	0.0	0.0	0.0
C8:	0.0	0.0	0.0
C9:	0.0	0.0	0.0
C10:	0.0	0.0	0.0
C11:	0.0	0.0	0.0
C12:	0.0	0.0	0.0
C13:	0.0	0.0	0.0

Model:BT12


**تیپکو**

اگر کلید 0 را بزنیید هیچکدام از صفحات بالا چاپ نمی شوند و پیغام زیر ظاهر می شود:

Print curve? (1:Yes)

اگر کلید ESC را بزنیید هیچ چاپی انجام نمی شود.

اگر کلید 1 را بزنیید منحنی ها مشابه زیر چاپ می شوند:

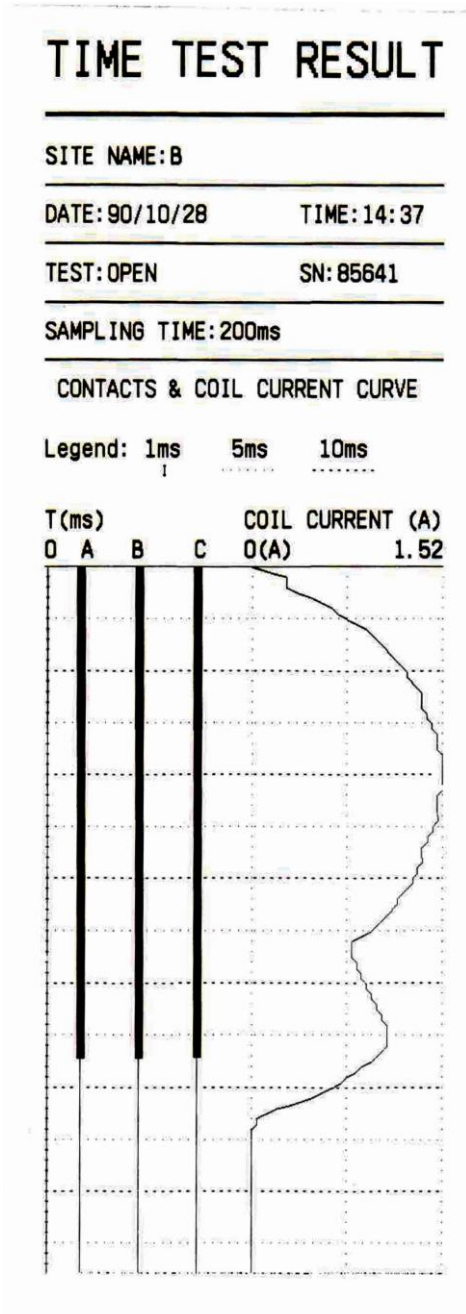



❶ اگر فرمان چاپ در صفحه نمایش نتایج تست اجرا شود (قبل از ذخیره تست در حافظه) نام سایت و شماره سریال بصورت علامت "?" چاپ می شوند.

### 3 2 5 زمان عمل کنتاکت‌ها

برای مشاهده زمان تغییر حالت هر یک از کنتاکت‌ها در طول زمان نمونه‌برداری در هر تست، در صفحه تست کلید گزینه 8 را انتخاب کنید. با زدن کلید 8 صفحه زیر ظاهر می‌شود:

#### Which Contacts?

1>A-C5

2>C6-C13

بر اساس کلید زده شده در این صفحه (1 یا 2) یکی از صفحه‌های زیر نمایش داده می‌شود.

A : 0	C2: 0
B : 0	C3: 0
C : 0	C4: 0
C1: 0	C5: 0
T: 0.0 ms	


کلید 1 (A-C5)

C6: 0	C10: 0
C7: 0	C11: 0
C8: 0	C12: 0
C9: 0	C13: 0
T: 0.0 ms	

کلید 2 (C6-C13)

در این صفحه‌ها وضعیت کنتاکت‌ها در زمان‌هایی که حداقل یکی از آنها تغییر کرده باشند نشان داده می‌شود. با هر بار زدن کلید ↑ زمان به جلو رفته و تا زمانی که یکی از کنتاکت‌ها تغییر کند (وصل یا قطع شود) ادامه می‌یابد. در این لحظه وضعیت جدید کنتاکت‌ها نشان داده شده و زمان مربوطه نیز در پایین صفحه و در جلوی عبارت **T:** نشان داده می‌شود. به این ترتیب با هر بار زدن کلید ↑ زمان تا تغییر بعدی جلو رفته و وضعیت جدید کنتاکت‌ها روی صفحه نشان داده می‌شود. هنگامی که زمان به انتها برسد زمان صفر شده و می‌توان وضعیت تغییر کنتاکت‌ها را در طول زمان از ابتدا مشاهده کرد. با استفاده از این امکان می‌توان عملکرد تک تک کنتاکت‌ها را در طول نمونه‌برداری بررسی کرد.

در مثال زیر نقاط 1، 2 و ... زمان‌هایی هستند که هر بار با زدن کلید ↑ نشان داده می‌شوند:

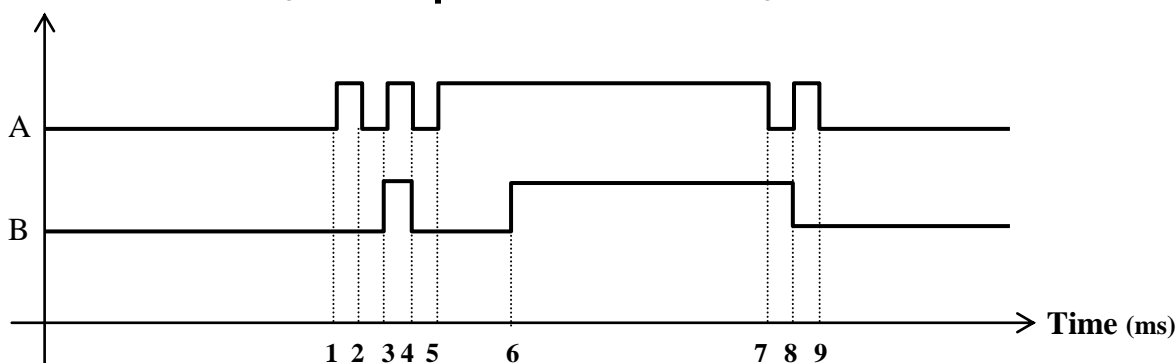

برای هر یک از این نقاط وضعیت کنتاکت های A و B بصورت زیر است:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	0	1	0	1	1	0	1	0
B	0	0	1	0	0	1	1	0	0

① 1 به معنی وصل بودن کنتاکت و 0 به معنی قطع بودن کنتاکت است.

### 3 3 صفحه وضعیت کنتاکت ها CONTACTS

در صفحه تست کلید با زدن کلید 7 صفحه زیر ظاهر می شود:

A : 1	C2: 0	C6: 0	C10: 0
B : 1	C3: 0	C7: 0	C11: 0
C : 1	C4: 0	C8: 0	C12: 0
C1: 0	C5: 0	C9: 0	C13: 0

در این صفحه وضعیت وصل یا قطع بودن هر یک از کنتاکت ها نشان داده می شود.

① 1 به معنی وصل بودن کنتاکت و 0 به معنی قطع بودن کنتاکت است.

**3 4 صفحه تست کلید با تاخیر (Delayed Test) D. TEST**

برای ورود به این صفحه، در صفحه اصلی کلید 2 را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

<b>DELAYED MANEUVER</b>	
<b>1&gt;CLOSE</b>	
<b>2&gt;OPEN</b>	
	<b>OP</b>

چند کاربرد این نوع تست عبارتست از:

- وصل / قطع کردن کلید را با دست نه از طریق بویینهای مربوطه
- کلید اصولاً "بویین وصل / قطع ندارد."
- وصل / قطع کلید توسط مداری انجام میشود که در شروع اعمال فرمان به کلید آنقدر تاخیر دارد که در حالت تست عادی (منوی BR. TEST) در مدت زمان نمونه برداری تعیین شده نمی گنجد.

در این صفحه عملیات زیر قابل انجام است:

- زدن کلید 1 به معنی شروع تست برای حالت وصل (Close)
- زدن کلید 2 به معنی شروع تست برای حالت قطع (Open)
- زدن کلید ESC برای خروج از این صفحه

با زدن یکی از کلیدهای 1 یا 2 صفحه زیر ظاهر میشود:

<b>WAIT FOR DELAYED MANEUVER ...</b>
--

در این صفحه، تستر منتظر عمل کردن یکی از کنتاکتهای اصلی (A,B,C) می ماند.

① برای خروج از این صفحه یا بایستی یکی از کنتاکتهای اصلی عمل کند یا کلیدی را به مدت یک ثانیه فشار دهید. حداکثر زمان انتظار در این حالت، 655 ثانیه (حدود 11 دقیقه) است. پس از سپری شدن این زمان، تستر از این وضعیت خارج میشود.


پس از عمل کردن یکی از کنتاکتهای اصلی صفحه زیر ظاهر میشود:

<b>OUT OF SYNC : 0.9 ms</b>	
<b>START DELAY: 2.84 s</b>	
<b>ACT&gt;Save test</b>	<b>3&gt;Prn</b>

تأخیر اولیه شروع عمل کردن یکی از کنتاکتهای اصلی، تحت عنوان START DELAY نشان داده میشود. بقیه عملیات مثل مشاهده ذخیره کردن نتایج تست، چاپ و ... همانند حالت تست عادی (BR. TEST) است. فقط در چاپ، START DELAY هم چاپ میشود.

### 3 5 صفحه مشاهده تستهای ذخیره شده MEMORY

با زدن کلید 3 در صفحه اصلی می توانید تستهای ذخیره شده را مجدداً "مشاهده کنید:

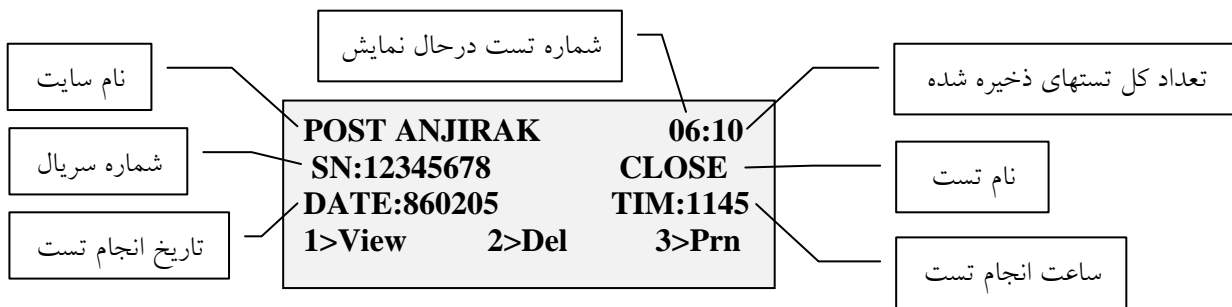

با کلیدهای  $\downarrow$  و  $\uparrow$  می توانید بر روی تستهای ذخیره شده در حافظه حرکت کرده و اطلاعات آنها را مشاهده کنید.

در پایین صفحه لیست کلیدهای عملیاتی قابل اجرا آمده است:

**1>View**: با زدن کلید 1 صفحه نمایش نتایج تست برای این تست نشان داده می شود.

**2>Del**: با زدن کلید 2 می توانید تست ذخیره شده را حذف کنید. در پاسخ به سوال **Delete? <ENTER>** بایستی کلید ENTER را بزنید تا تست حذف شود.

**3>Prn**: با زدن کلید 3 می توانید نتایج تست را چاپ کنید.

❶ به بخش مربوط به **3-2-3 چاپ نتایج تست** مراجعه کنید.

❷ با زدن کلید 4 می توانید تمام تستهای ذخیره شده را حذف کنید. پیام **Delete All? <ENTER>** دوبار ظاهر میشود که برای حذف تمام تستها بایستی در هر دو بار کلید ENTER را بزنید.

### 3 6 صفحه تنظیم SETUP

در صفحه اصلی با زدن کلید 4 صفحه زیر ظاهر میشود:

```
1>TEST PARAMETERS
2>RTC
3>PASSWORD
```

### 3 6 1 پارامترهای تست TEST PARAMETERS

برای انجام تستهای مختلف، بعضی از پارامترها مثل زمان نمونه برداری، مدت زمان تحریک بوبینها و ... قابل تنظیم هستند. در این صفحه با زدن کلید 1 صفحه تنظیم باز شده و از طریق آن می توانید هر یک از این مقادیر را متناسب با تست مورد نظر تنظیم کنید. صفحه تنظیم از دو صفحه تشکیل شده است:

صفحه اول:

**Sample time1 : 200 ms**  
**Sample time2 : 100 ms**  
**Interdelay OC : 300 ms**  
**Interdelay CO : 300 ms**

پارامترهای قابل تنظیم در این صفحه عبارتند از:

- **Sample time1**: مدت زمان نمونه برداری برای فرمان های تکی Open و Close . از 0 تا 255ms
- **Sample time2**: مدت زمان نمونه برداری برای فرمان های چندتایی CO , C-T-O , O-T-C , O-T-CO ، از 0 تا 200ms
- **Interdelay OC**: تاخیر بین فرمان O-T-C . از 0 تا 999ms
- **Interdelay CO**: تاخیر بین فرمان C-T-O از 0 تا 999ms

صفحه دوم:

**Excite time : 75 ms**

- **Excite time**: مدت زمان تحریک بوبین ها. از 0 تا 255ms

- ① برای حرکت بین سطرهاى مختلف یک صفحه از کلیدهای ↓ و ↑ استفاده کنید. اگر به آخرین سطر در صفحه اول برسید با زدن کلید ↓ به صفحه دوم خواهید رفت.
- ① پس از تغییر در هر یک از مقادیر پارامترها بایستی کلید ENTER را بزنید تا مقدار جدید ذخیره شود.
- ① برای خروج از صفحه تنظیم کلید ESC را بزنید.
- ① مقادیری که در جلوی هر یک از پارامترها می بینید مقادیر پیش فرض هستند.

## 3 6 2 زمان داخلی RTC

برای تنظیم زمان داخلی BT12 کلید 2 را بزنید. صفحه زیر ظاهر میشود:

**Enter Password**  
**Cur. Password:**

رمز عبور را وارد کنید. اگر رمز عبور صحیح باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:  
 ⓘ پیش فرض رمز عبور 1 است.

**SET RTC**  
**MODE: (0>SOL 1>CHRS)**  
**DATE: 870117 (YYMMDD)**  
**TIME: 154806 (HHMMSS)**

**فیلد MODE**

- اگر 0 وارد کنید به معنی آنست که تاریخ بصورت شمسی در نظر گرفته شود.
- اگر 1 وارد کنید به معنی آنست که تاریخ بصورت میلادی در نظر گرفته شود.

**فیلد DATE** بایستی بصورت زیر وارد شود:

YYMMDD

YY: سال بصورت دو رقمی

MM: ماه بصورت دو رقمی

DD: روز بصورت دو رقمی

**فیلد TIME** بایستی بصورت زیر وارد شود:

HHMMSS

HH: ساعت بصورت دو رقمی

MM: دقیقه بصورت دو رقمی

SS: ثانیه بصورت دو رقمی

**3 6 3 رمز عبور PASSWORD**

برای تنظیم رمز عبور BT12 کلید 3 را بزنید. صفحه زیر ظاهر میشود:

**Enter Password**  
**Cur. Password:**

رمز عبور جاری را وارد کنید. اگر رمز عبور صحیح باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:

**Enter Password**  
**New Password:**

با وارد کردن رمز عبور جدید (حداکثر 5 رقم مثلاً "12345")، صفحه زیر ظاهر میشود:

**Password changed:**  
**12345**  
**Please remember it!**

① پیش فرض رمز عبور 1 است.

① رمز عبور را در محل مطمئنی یادداشت کنید تا در صورت لزوم بتوانید به آن مراجعه کنید.

① در صورتی که رمز عبور را فراموش کردید با شرکت **تیگو** تماس بگیرید.

## 4 کانکتورها و کابلها

### 1 کانکتورها

#### • سنسورها

یک کانکتور برای اتصال سنسور خطی و یک کانکتور برای اتصال انکودر بر روی صفحه رویی پیش بینی شده است. کاربرد پین های این کانکتورها در زیر آمده است:

پین های کانکتور **LINEAR SENSOR** (مربوط به سنسور خطی):

شماره پین	شرح
1	ولتاژ +
2	خروجی
3	ولتاژ -

پین های کانکتور **ROTARY SENSOR** (مربوط به انکودر):

شماره پین	شرح
4	سیگنال A
5	Ground
6	سیگنال B
7	ولتاژ +5

#### • پورت سریال

از نوع دی کانکتور 9 پین مادگی است.

پین ها:

شماره پین	شرح
2	TXD (ارسال داده به کامپیوتر)
3	RXD (دریافت فرمان از کامپیوتر)
5	Ground

① کانکتور Loop Back که برای تست پورت سریال استفاده می شود بصورت زیر است:



از نوع دی کانکتور 9 پین مادگی است.

پین‌ها: پین 2 به پین 3 وصل شود.

❗ منظور اینست که پین 2 و 3 دی کانکتور به هم وصل شود.

❗ برای تست پورت سریال کامپیوتر یا کابل ارتباط سریال به دفترچه راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

#### • برق ورودی

ورودی برق شهر 220V/50Hz از طریق این کانکتور به BT12 وصل می شود.

## 2 کابل‌ها

### • برق شهر 220V AC

از کابل‌های مخصوص و مطمئن استفاده کنید.

### • تغذیه‌ها

کابل مربوط به ورودی تغذیه موتور را حداقل  $2*1.5$  و بوبین را حداقل  $2*1$  انتخاب کنید.

### • ارتباط سریال RS232

نوع: سه سیم، یک طرف به دی کانکتور 9 پین نری و طرف دیگر به دی کانکتور 9 پین مادگی  
روش ساخت: پین‌های 2، 3 و 5 دی کانکتورها به هم وصل شود.

### • سنسور خطی و انکودر

با توجه به کانکتورهای مربوطه ساخته و استفاده شود.

### • کابل‌های کنتاکت‌ها

برای هر کنتاکت یک کابل  $2*1$  استفاده کنید.

## 5 کالیبراسیون سنسور خطی

در استفاده از سنسورهای مختلف مثل دما، نور، جابجایی و . . . در مدارات دیجیتالی، کالیبره کردن مدارات مربوط به سنسورها بسیار مهم است. به عبارت دیگر بایستی آنچه که در خروجی سنسور ظاهر می شود با آنچه که مدار دیجیتالی تشخیص داده و تفسیر می کند یکسان باشد.


کالیبره کردن مدارات سنسورهای خطی شامل دو مرحله است. در ادامه، عملیات مورد نیاز برای کالیبره کردن یک سنسور شرح داده می شود. برای دیگر سنسورها عملیات مشابه باید انجام گیرد.

① هر سنسور خطی بایستی با مدار مربوط به خودش کالیبره شود. بنابراین سنسورها را شماره گذاری کرده و اگر سنسوری را بعنوان سنسور شماره 1 کالیبره کردید بایستی همیشه بعنوان سنسور 1 استفاده شود مگر آنکه کالیبراسیون را دوباره انجام دهید.

### مرحله اول: تنظیم ولتاژها

اگر برد اصلی را از بالا نگاه کنید در گوشه پایین سمت چپ 6 عدد مولتی ترن خواهید دید که مطابق شکل، هر دو عدد از آنها مربوط به یکی از سنسورها است. هر سنسور دو ولتاژ  $V+$  و  $V-$  لازم دارد. مولتی ترن های TR1، TR2 و TR3 مربوط به ولتاژ  $V-$  و مولتی ترن های TR5، TR6 و TR7 مربوط به ولتاژ  $V+$  هستند.

هر سنسور دارای یک کانکتور 3 پین جهت اتصال به برد اصلی است که نام هر پین در زیر آمده است:

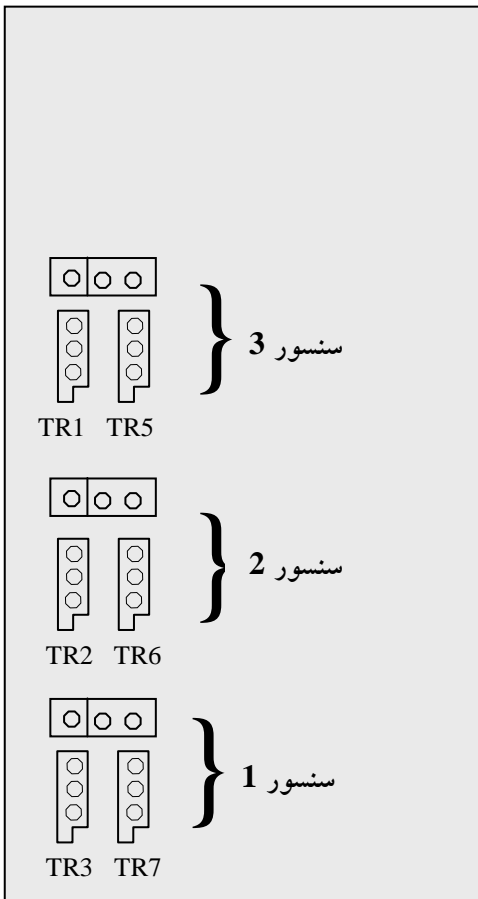


شماره پین	شرح
1	ولتاژ $V-$
2	خروجی سنسور
3	ولتاژ $V+$

① ترتیب شماره پین ها از چپ به راست 1، 2 و 3 است.

② ولتاژها نسبت به Analog Ground مثلاً پایه 8 در آی سی ADC0804 سنجیده می شوند.


پس از اتصال سنسور به کانکتور مربوطه، ولتاژهای  $V+$  و  $V-$  بایستی  $+10.3$  و  $-3.5$  ولت باشند. برای تنظیم این مقادیر، ابتدا مولتی ترن مربوط به  $V+$  سنسور مورد نظر را آنقدر تغییر دهید تا این ولتاژ  $+10.3$  ولت شود. سپس مولتی ترن مربوط به  $V-$  را تغییر دهید تا بر روی ولتاژ  $-3.5$  ولت تنظیم شود. چون تغییر در یکی از ولتاژها بر روی ولتاژ دیگر تأثیر می گذارد سیکل تغییر در دو مولتی ترن را چند بار انجام دهید تا هر دو ولتاژ، تا حد امکان به مقادیر گفته شده نزدیک شوند.

① هنگام کار دقت لازم را جهت جلوگیری از بروز اشکال در برد مثلاً "اتصال در اثر لیز خوردن پیچ گوشتی از روی مولتی ترن ها داشته باشید. بعنوان مثال توصیه می شود برای تنظیم مولتی ترن ها از پیچ گوشتی پلاستیکی استفاده کنید.

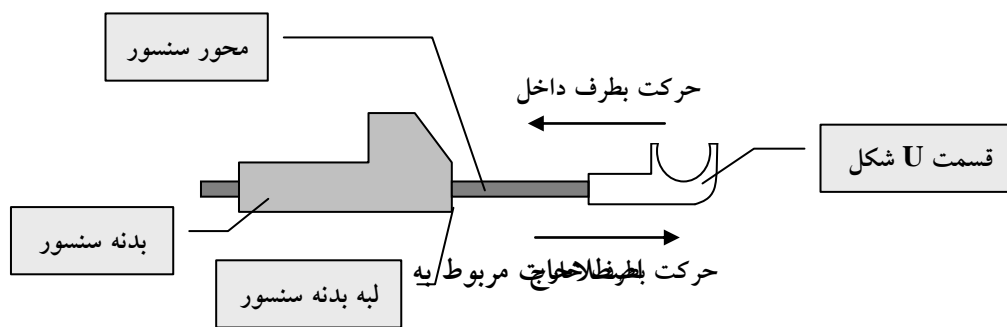

#### مرحله دوم: کالیبراسیون طول


پس از انجام مرحله اول، درحالی که سنسور مورد نظر به کانکتور مربوطه وصل است محور آنرا در وضعیتی قرار می دهیم که به آن نقطه صفر می گوییم. برای کلیدهای خلا مدل VD4 این وضعیت تقریباً "به شکل زیر است:

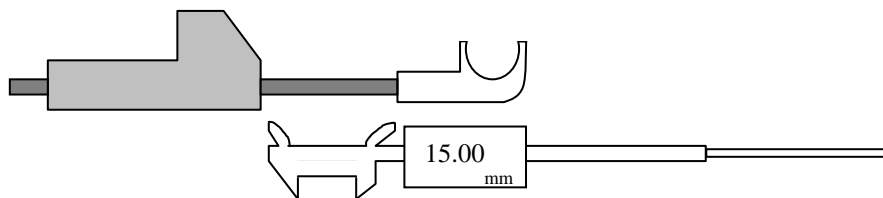


① بدنه سنسور را بر روی سطح کار ثابت کنید (مثلاً با نواری چسب).

در این وضعیت یعنی نقطه صفر سنسور، ولتاژ پایه 6 در آی سی ADC0804 متناظر با سنسوری که کالیبره می کنید (که در سمت راست مولتی ترن های مربوط به سنسور قرار دارد) نسبت به پایه 8 بایستی صفر باشد. اگر نبود، مولتی ترن مربوط به ولتاژ  $V-$  را تغییر دهید تا این ولتاژ صفر شود.

حال محور سنسور را به اندازه حداکثر طول سنسور که در پنجره **تنظیم اطلاعات پایه** وارد کرده‌اید (مثلاً " 19.2mm) بیرون بکشید. در این حالت، ولتاژ پایه 6 نسبت به پایه 8 بایستی 5.11V باشد. اگر نبود، مولتی‌ترن مربوط به ولتاژ +V را تغییر دهید تا این ولتاژ تنظیم شود.

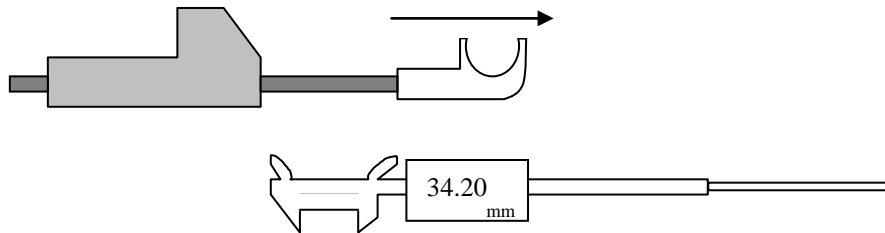

- ❶ از آنجاییکه تغییر در یکی از مولتی‌ترن‌ها ولتاژ مربوط به مولتی‌ترن دیگر را کمی تغییر می‌دهد، سیکل بالا را چند بار تکرار کنید تا هر دو ولتاژ تا حد امکان بر روی مقادیر گفته شده تنظیم شوند.
- ❷ برای راحتی کار می‌توانید صفر کولیس را با حالت **نقطه صفر** سنسور یکی کنید تا عملیات بالا راحت‌تر انجام شود. در اینصورت دو وضعیت ذکر شده به شکل زیر خواهند بود:

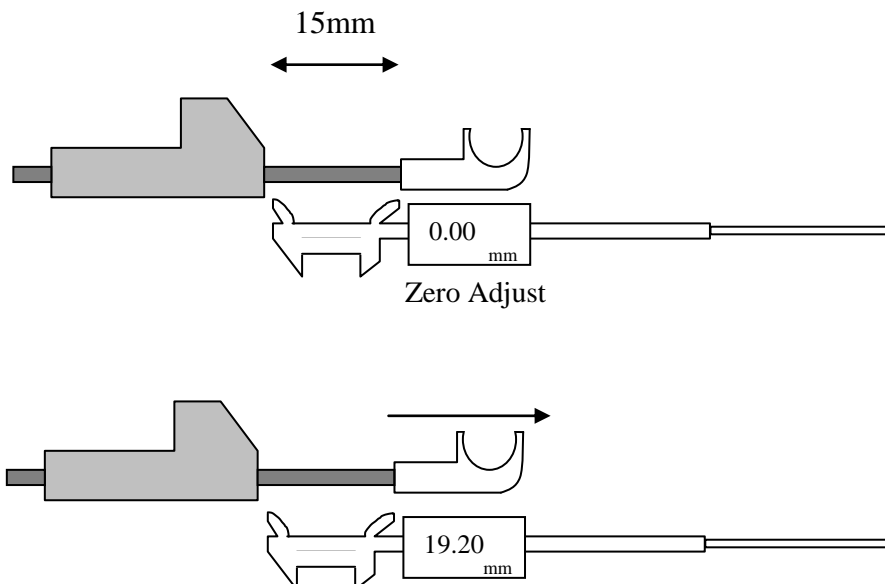


- ❸ اگر پس از اتمام کالیبراسیون باز هم تفاوتی بین آنچه که کامپیوتر نشان می‌دهد با آنچه که کولیس نشان می‌دهد وجود داشت می‌توانید از **روش کالیبراسیون سنسورهای خطی** که در دفترچه راهنمای کاربران سیستم تست کلیدهای قدرت - نرم‌افزار آمده است استفاده کنید.

❹ توجه داشته باشید که اصولاً " کالیبراسیون سنسورهای خطی وقتی لازم است که تفاوت بین مقداری که کامپیوتر نشان می‌دهد و مقداری که واقعا " سنسور تغییر وضعیت داده است (که مثلاً " با یک کولیس دقیق و کالیبره

اندازه گرفته شده است) بیشتر از 1mm باشد. بنابراین قبل از انجام کالیبراسیون، در پنجره وضعیت سنسورها و کنتاکت‌ها سنسور مورد نظر را تست کنید. روش تست به اینصورت است که اولاً "، نقطه صفر مناسب باشد (برای کلیدهای خلا مدل VD4 اگر قسمت U شکل تقریباً 15mm نسبت به بدنه سنسور بیرون کشیده شود باید در نرم افزار مقدار صفر دیده شود. ثانیاً "، با تغییر در وضعیت سنسور و بیرون کشیدن قسمت U شکل (برای کلیدهای خلا مدل VD4 تا 34.2mm) نبایستی تفاوت مقدار در کامپیوتر و مقدار واقعی بیشتر از 1mm باشد.


## 6 بردهای داخل BT12

داخل BT12 شش برد مدارچاپی وجود دارد که نحوه قرار گرفتن آنها در شکل زیر آمده است:

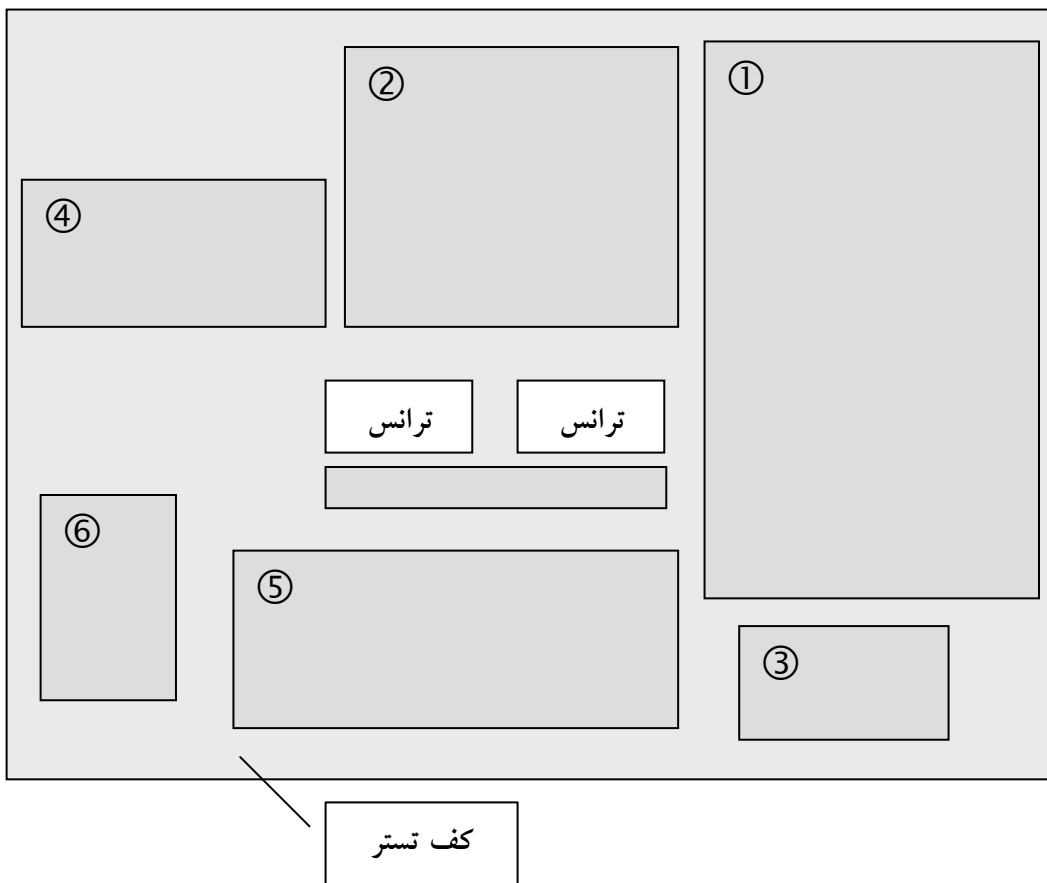

① برد اصلی BT12 است که شامل مدارات میکروکنترلر، اندازه‌گیری ولتاژ و جریان و مدارات نمونه‌برداری از اینکودر و سنسور خطی می‌باشد.

② برد تغذیه است. در شکل و جدول زیر موقعیت و وظیفه هر یک از فیوزهای روی این برد آورده شده است:

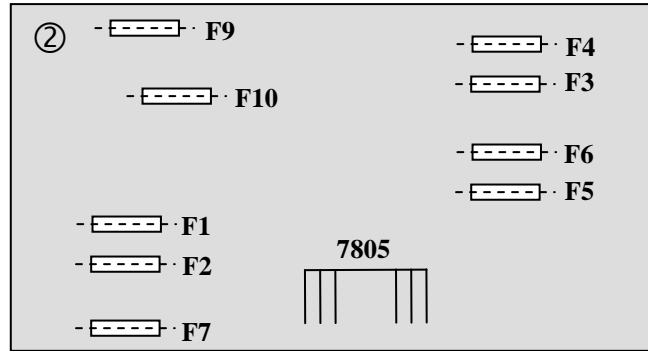

موقعیت	آمپر	شماره فیوز
تغذیه +15 ولت	500 mA	F1
تغذیه -5 (یا -9) ولت	500 mA	F2
تغذیه +5 ولت (بخش اندازه گیری بوبین)	100 mA	F3
تغذیه -5 ولت (بخش اندازه گیری بوبین)	100 mA	F4
تغذیه +5 ولت (بخش اندازه گیری موتور)	100 mA	F5
تغذیه -5 ولت (بخش اندازه گیری موتور)	100 mA	F6
تغذیه +5 ولت (برد اصلی)	1 A	F7
نمونه گیری از ولتاژ بوبین	50 mA	F9
نمونه گیری از ولتاژ موتور	50 mA	F10

ارتباط سریال

③ برد  
با کامپیوتر


فرمان مربوط

④ برد  
به تغذیه

بوبین های

وصل و قطع.

⑤ برد کنتاکت ها. در شکل و جدول زیر موقعیت و وظیفه هر یک از فیوزهای روی این برد آورده شده است:

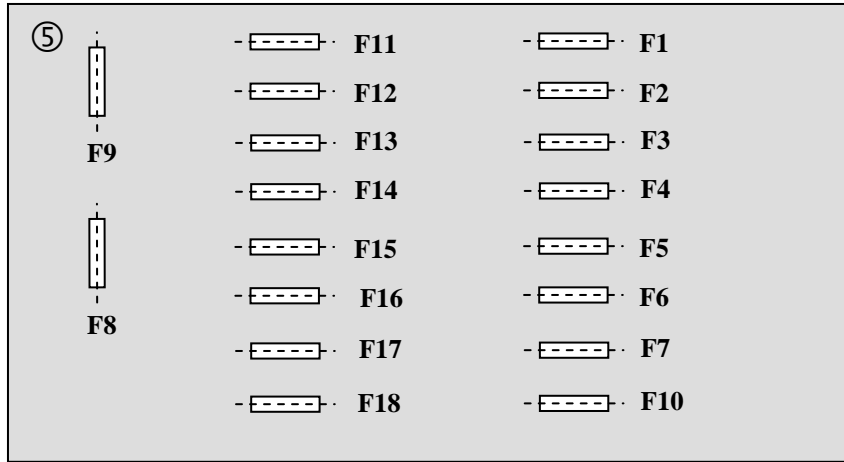

موقعیت	آمپر	شماره فیوز	موقعیت	آمپر	شماره فیوز
کتناکت C6	100 mA	F11	کتناکت A	100 mA	F1
کتناکت C7	100 mA	F12	کتناکت B	100 mA	F2
کتناکت C8	100 mA	F13	کتناکت C	100 mA	F3
کتناکت C9	100 mA	F14	کتناکت C1	100 mA	F4
کتناکت C10	100 mA	F15	کتناکت C2	100 mA	F5
کتناکت C11	100 mA	F16	کتناکت C3	100 mA	F6
کتناکت C12	100 mA	F17	کتناکت C4	100 mA	F7
کتناکت C13	100 mA	F18	کتناکت C5	100 mA	F10
			تغذیه +12 (مربوط به ولتاژی که به کتناکت‌های کلید می‌رود)	250 mA	F8
			تغذیه +12 (در خروجی ترانس مربوطه که قرار است +12 ولت را تأمین کند)	500 mA	F9

\*\*\*\*\*



**Notes:****نکته ها:****تیپکو**

طراحی و پیاده سازی سیستم های جمع آوری اطلاعات، بارکد، تست و کنترل  
تهران، تقاطع جنت آباد ایرانپارس (شهید آبهناسان)، ضلع شمالی پارک شهر یور، بهارستان 3، شماره 3، واحد 4  
تلفن: 021 - 44827461 تلفکس: 021 - 44827468